


安全にご使用
いただくために

上昇スイッチを中立に戻したが停止せず、作業床が上昇しはさまれ

LZB07-0998

発生状況

高所作業車で作業床上昇操作の際、上昇スイッチを中立に戻したが停止せず上昇し、近接構造物との間にはさまれた。

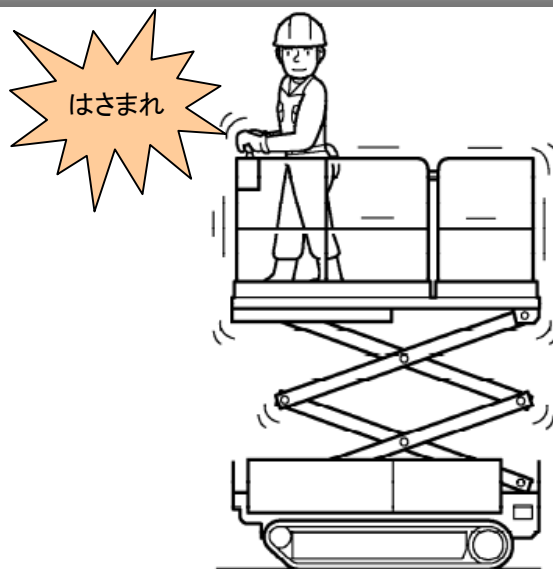

原因

- ①作業床上昇用パワーユニットのコンタクタ接点が溶着したため。
- ②定期交換部品(4年又は4800時間)となっているコンタクタの部品交換が行われていなかった。

対策

- ①弊社商品には種々の部品が使用されており、長期間の使用で徐々に劣化したり、磨耗する部品があります。点検時、外観に異常が無くても定期的に交換しなければならない部品を定めていますので定期交換して下さい。
- ②定期交換部品とその交換時期については定期交換部品一覧表で確認して下さい。