

安全にご使用  
いただくために

## 車両後方の電柱をつり上げ、側方に旋回しようとして転倒

LZB07-1058



### 発生状況



穴掘建柱車で車両後方に置かれた電柱をつり上げ、車両側方に旋回して建柱しようとしたところ、転倒した。



### 原因



- ①作業を行う側のアウトリガを1/4程度しか張り出していなかった。
- ②「アウトリガの張り出し1/2未満」(作業禁止領域)であるにもかかわらず、「アウトリガの張り出し1/2以上」の定格荷重と勘違いしていた。



### 対策



- ①穴掘建柱車ではアウトリガを最大に張り出して使用する。(やむを得ず最大まで張り出せない場合は、取扱説明書に記載されている範囲内でアウトリガを可能な限り張り出して使用する)
- ②定格荷重を確認する時は車両に表示されている荷重表の該当する部分を指差確認する。