


安全にご使用
いただくために

坂道でジャッキ設置中、重ねてあったベース板が崩れて逸走

LZB07-1123

発生状況

急な坂道で高所作業車を設置中、重ねてあったジャッキベースが崩れて高所作業車が逸走。ガードレールに衝突した。

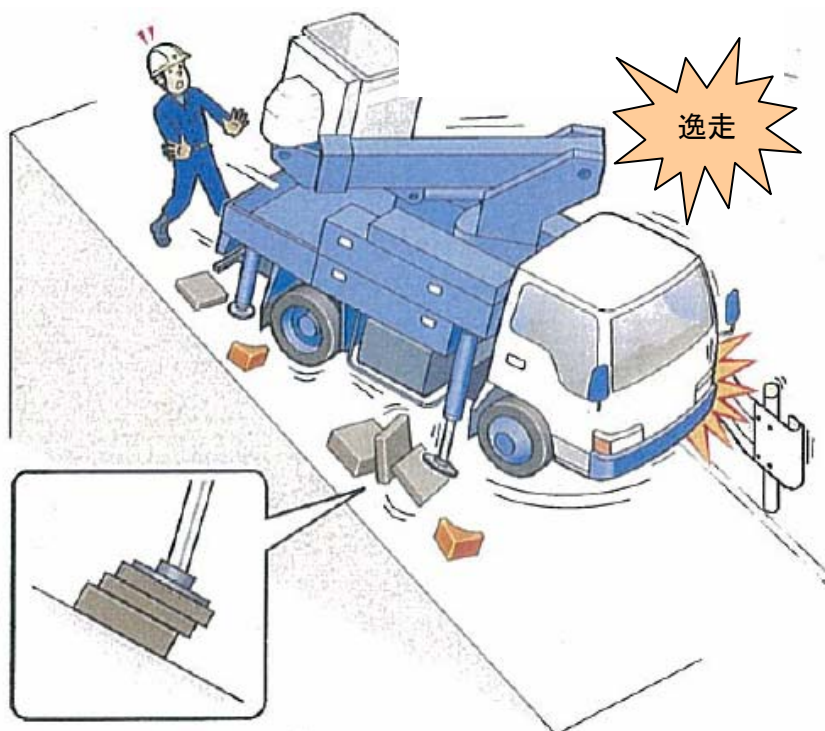

原因

- ①高所作業車が使用できない急な坂道で作業しようとした。
- ②ジャッキベースを正しく使用していなかった。

対策

- ①作業現場が傾斜地である場合、高所作業車が使用可能な傾斜角度(一般的な高所作業車では7度以下)であることをあらかじめ確認しておく。
- ②ジャッキベースはジャッキの真下に中心がくるように表を上にして設置する。
- ③ジャッキベースを重ねて使う場合は2枚以内、重ねた厚さが20cm以内とし、標準ジャッキベースを重ねる時は45度ずらして使用する。