


安全にご使用
いただくために

抜柱作業中に電柱がフェンスと衝突

LZB07-1100

発生状況

交通事故で破損した電柱を穴掘建柱車で支え、抜柱機を使用して抜き取る作業を行っていたところ、電柱が破損部分から折れて反転し、作業現場近くのフェンスを破損した。

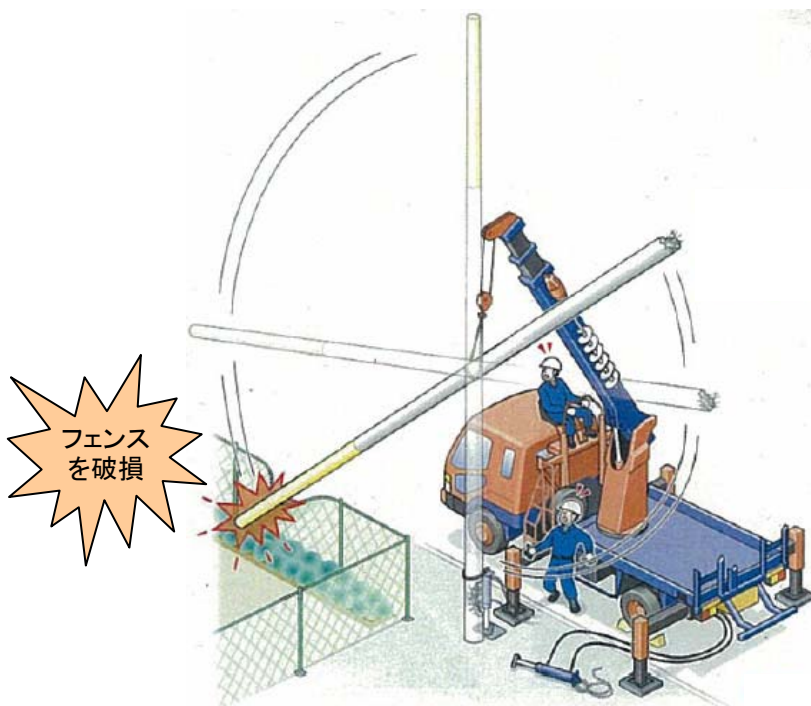

原因

- ①電柱の破損部分で力の掛かる場所に抜柱機を取り付けた。
- ②電柱が折れる可能性があったにもかかわらず、電柱が折れた場合に重心より下方になる位置に玉がけワイヤを取り付けた。

対策

破損柱を抜柱する場合には、万一電柱が折損した場合でも、玉がけワイヤの位置が電柱重心より上になる様に玉がけを行う。