


安全にご使用
いただくために

穴掘建柱車でつり上げ時、玉掛けワイヤが外れて電柱が落下

LZB07-1122

発生状況

穴掘建柱車で地上に置かれた電柱をつり上げ、建柱する位置に移動しようとしたところ、玉掛けワイヤが外れて電柱が落下した。

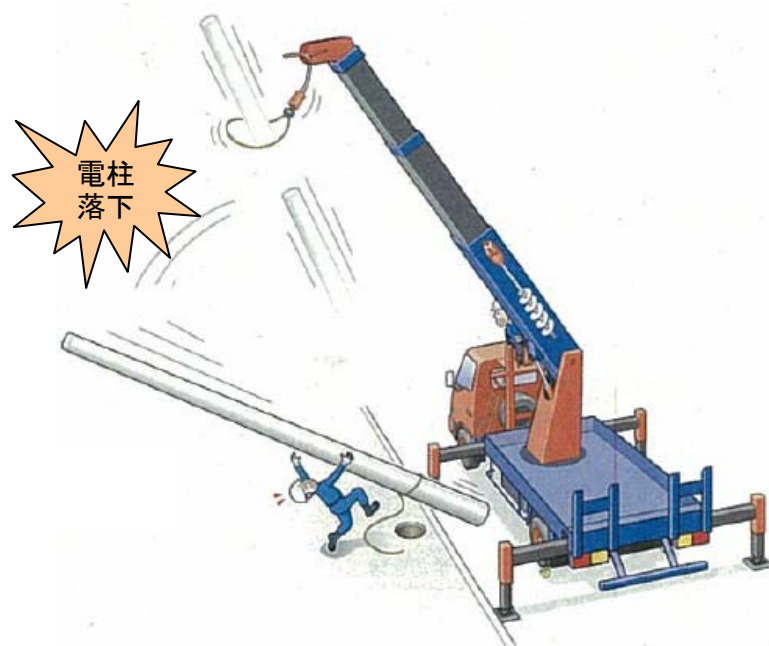

原因

玉掛けワイヤの抜け防止方法に問題があった。

対策

- ①玉掛けワイヤの抜け防止対策(玉掛けワイヤの絞り込み、足場ボルトの利用など)を実施する。
- ②玉掛けの良否は必ず声を出して、2回以上(取付けた時と地切りした時)確認する。