

安全にご使用  
いただくために

## 作業床を上昇させたまま不整地走行時、梁の間にはさまれ


LZB07-0976



### 発生状況



クローラ式高所作業車を使用して、不整地を移動するために走行させたところ、作業床が急激に上昇して梁との間にはさまれ。

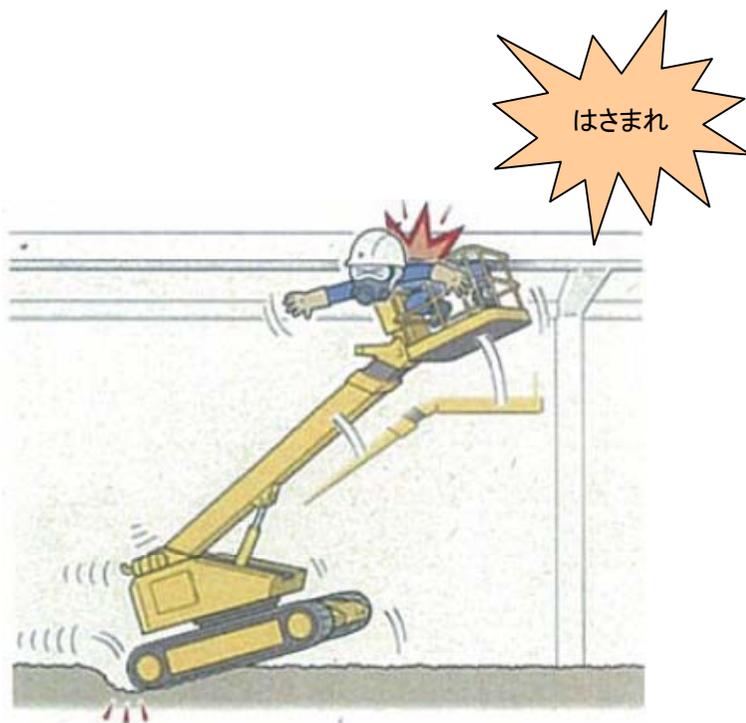

### 原因



作業床上から地面の凹凸を確認できないまま、作業床を下げずに走行操作を行ったため。



### 対策



- ① 走行方向の状況が把握しにくい場合は誘導者を配置し走行する。
- ② 走行する際はブームを下げるなど、作業床と周りの障害物との間の距離をおく。