

2018年4月20日

お客様各位

## 高所作業車のリコールに関するお知らせ

2018年4月20日、高所作業車の一部の車両について、下記内容のリコールを国土交通省へ届出致しました。

お客様には、大変ご迷惑をお掛け致しますことを、心よりお詫び申し上げます。

### <リコールの概要>

#### 1. 不具合の内容

高所作業車の走行装置において、タイヤの可動域の接触評価が不十分なため、車体が傾斜した際に右後輪タイヤとブーム受け取付部の補強板が接触することがあります。そのため、接触が繰り返し行われると、タイヤが損傷するおそれがあります。

#### 2. 改善措置の内容

全車両、ブーム受け取付部の補強板の一部を切除し、対策品を取付けます。加えて、シャシスペーサ固定ボルトを対策品に交換します。また、タイヤが損傷している場合は、新品のタイヤに交換します。

#### 3. 対象車両

表1 型式別対象範囲

型式	号機範囲	対象台数(台)
SB10A	742982~782302	187
SH10A	756922~782992	7
SH11A	744423~779895	22
SE08C	763592	1
	合計	217

(ご注意)

- ・対象車の含まれる号機の範囲には、対象とならない車両も含まれています。国土交通省届出のシャシ車体番号の対象範囲は、表2を参照下さい。

#### 4. お客様へのお願い

対象となる車両を保有のお客様には、弊社より別途ご案内をさせていただきます。

表2 シャシ車体番号の対象範囲

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び製作期間	リコール 対象車の 台数
三菱	TKG-FEA50	「ふそう キャンター」	FEA50-510513～FEA50-543599 平成 25 年 8 月 7 日～平成 28 年 6 月 6 日	27
	TPG-FEA50		FEA50-550733～FEA50-561203 平成 28 年 10 月 5 日～平成 30 年 3 月 22 日	187
ニッサン	TKG-FEA5W	「アトラス」	FEA5W-530097 平成 26 年 9 月 16 日	1
	TRG-FEA5W		FEA5W-550012～FEA5W-550065 平成 28 年 11 月 14 日～平成 30 年 2 月 22 日	2
合計				217 台

(ご注意)

- ・対象車の含まれる車体番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。
- ・対象車の製作期間はご購入の時期とは異なります。

## &lt;連絡先&gt;

ご不明な点やご質問等がございましたら、下記までお問い合わせさせていただきますようお願い申し上げます。

---


お客様地区	弊社拠点 郵便番号	住所	電話
北海道	北日本支店・北海道 〒063-0834	北海道札幌市西区発寒14条4-2-70	011-665-1301
東北	北日本支店 〒983-0035	宮城県仙台市宮城野区日の出町3-4-8	022-236-0421
関東	関東支店 〒338-0014	埼玉県さいたま市中央区上峰1-15-4	048-852-1101
中部	中部支店 〒459-8001	愛知県名古屋市緑区大高町丸の内70-1	052-621-2290
北陸	中部支店・北陸 〒930-0177	富山県富山市西二俣354	076-434-2181
関西	関西支店 〒532-0027	大阪府大阪市淀川区田川3-9-56	06-6307-4555
中国	中四国支店 〒739-0151	広島県東広島市八本松町原10852-57	082-429-2011
四国	中四国支店・四国 〒769-0102	香川県高松市国分寺町国分59-7	087-874-0808
九州	九州支店 〒811-2207	福岡県粕屋郡志免町南里2-26-1	092-935-7693

---

さいたま事業所  
〒338-0014 埼玉県さいたま市中央区上峰1-15-4 048-852-1104

---

## 改善箇所説明図

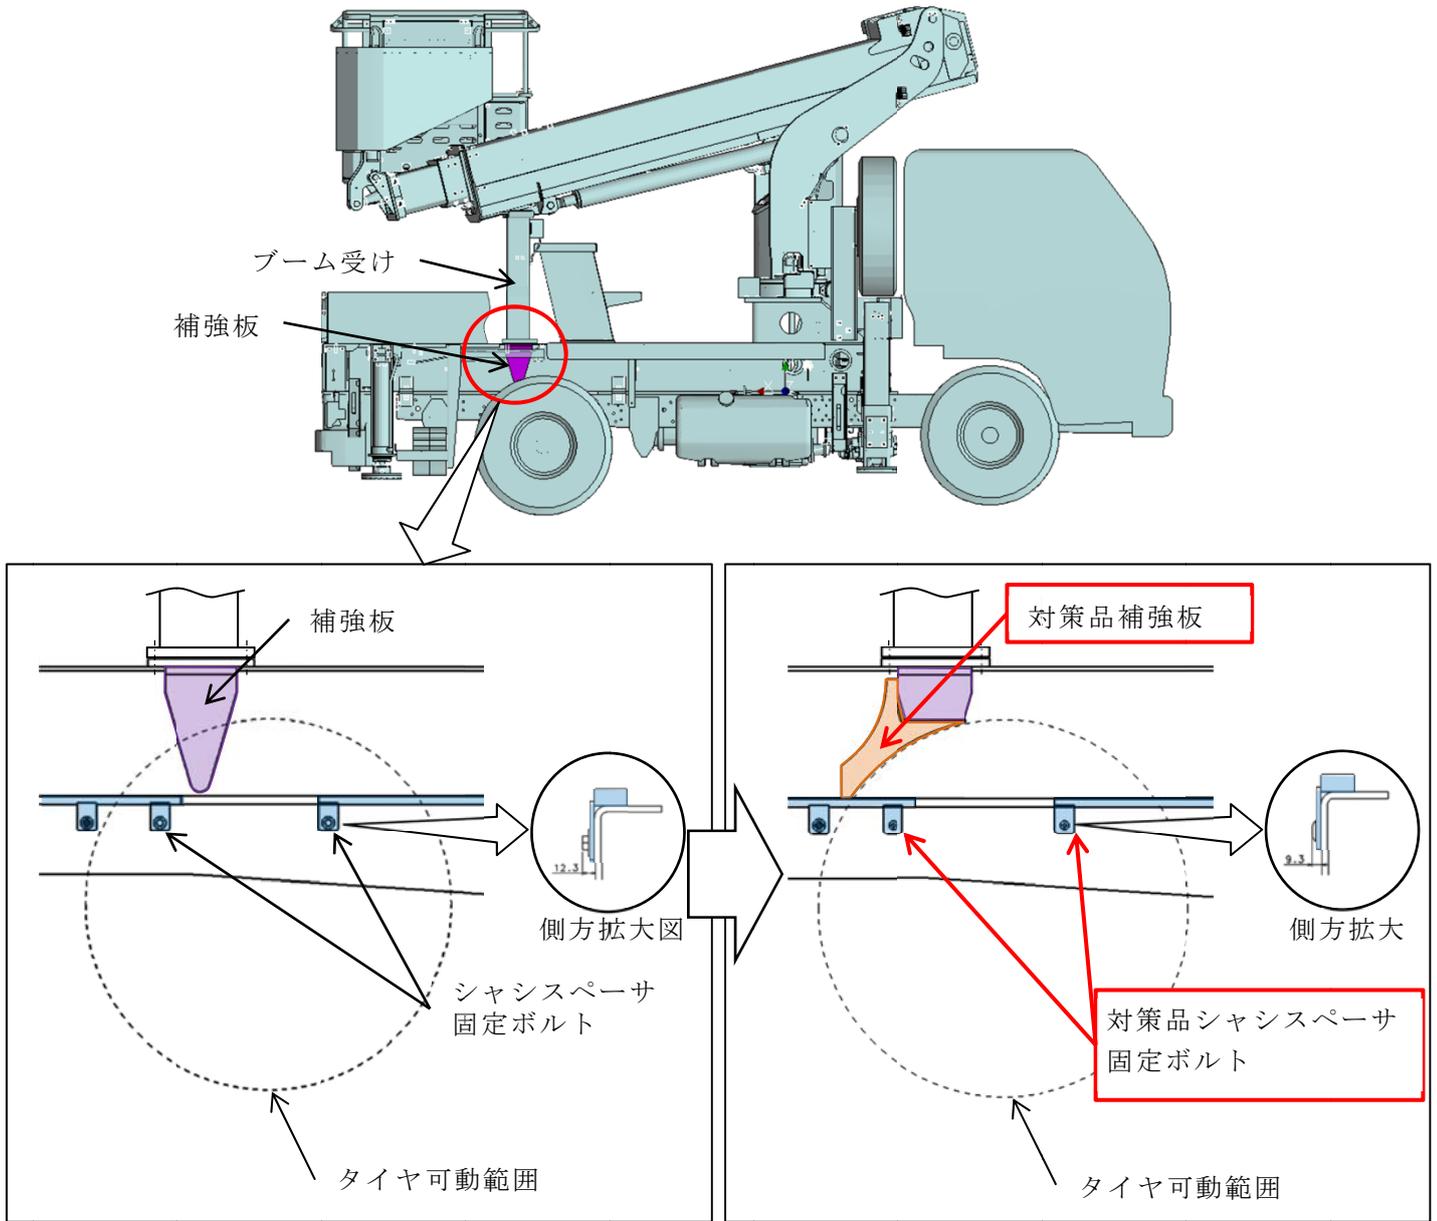

### 不具合の内容

高所作業車の走行装置において、タイヤの可動域の接触評価が不十分なため、車体が傾斜した際に右後輪タイヤとブーム受け取付部の補強板が接触することがある。そのため、接触が繰り返し行われると、タイヤが損傷するおそれがある。

### 改善措置の内容

全車両、ブーム受け取付部の補強板の一部を切除し、対策品を取付ける。加えて、シャシスペーサ固定ボルトを対策品に交換する。また、タイヤが損傷している場合は、新品のタイヤに交換する。

注：      は措置する部品を示す。